

推定原因

添付2

推定原因	状態
玉掛ワイヤのねじれ等が影響しキーパーが持ち上がったことで、<u>キーパーがロックされないまま運搬が開始された。</u>	機体 上昇 開始 ①ロードビームに 玉掛ワイヤが掛かる ②玉掛ワイヤがキーパー に掛かる ③玉掛ワイヤでキーパー が持ち上がる ④キーパーがロック されないまま運搬が 開始
<u>キーパーのロックライト点灯機構に異常があった。</u>	消灯 ロックしていない 点灯機構が正常 点灯 ロックしていない 点灯機構が異常