



大飯発電所2号機の調整運転停止について (湿分分離加熱器空気抜き管からの蒸気漏れの原因と対策)

発生場所

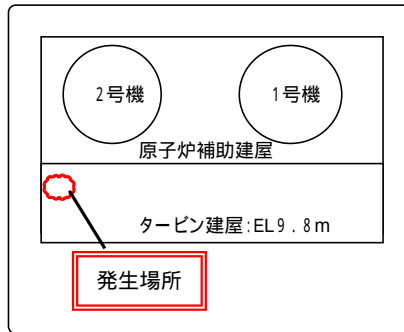


系統別概略図

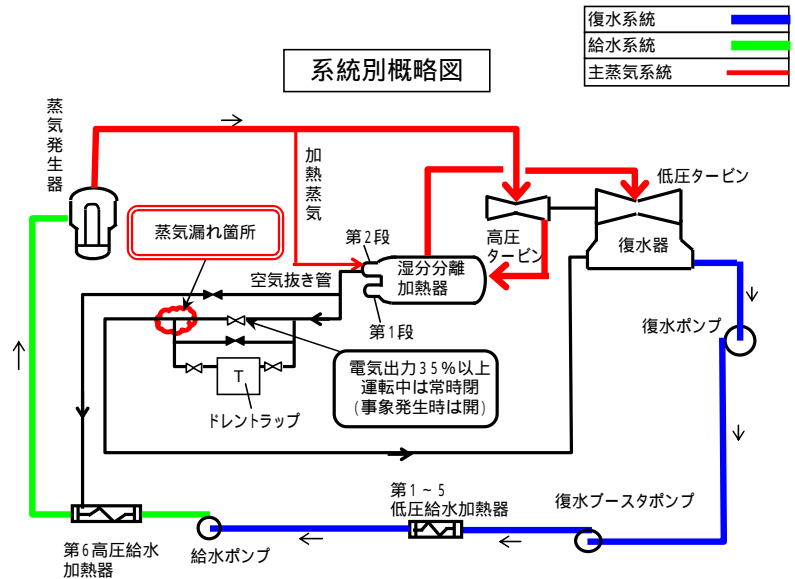

点検結果


発生時の状況

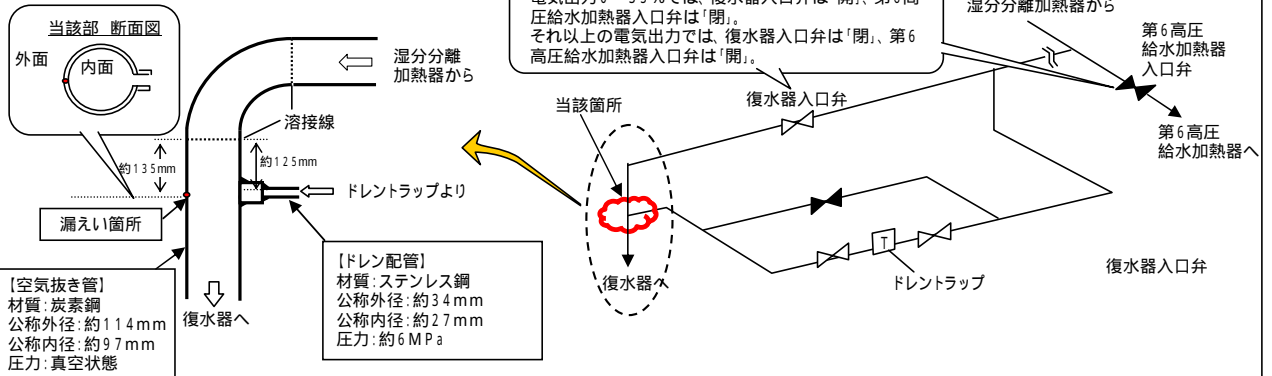

外観観察結果




配管外面からの肉厚測定のため表面の手入れを実施した際、減肉により肉厚が薄くなっていたことにより開口した穴

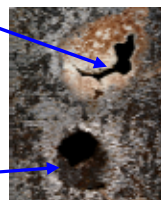


内面観察および断面観察結果

内面の写真

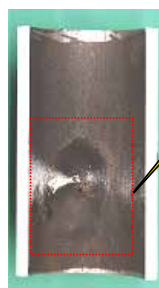


断面写真

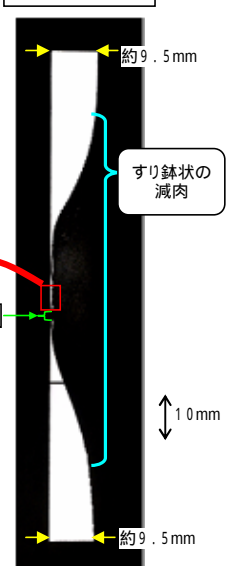


推定メカニズム

ドレントラップ動作前

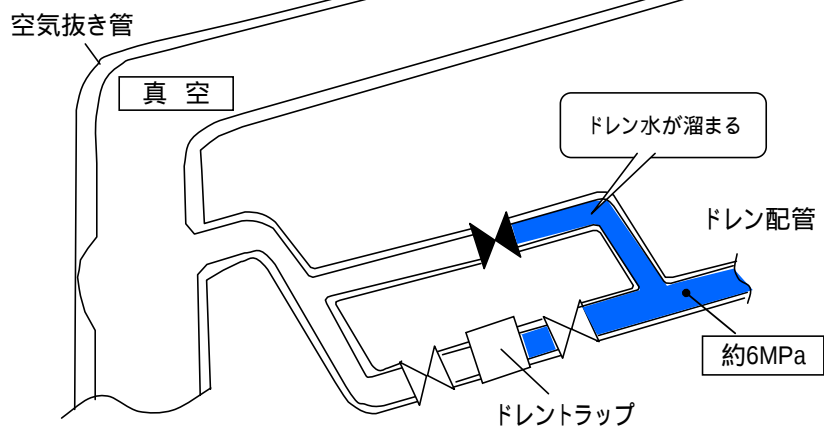


ドレントラップ動作時

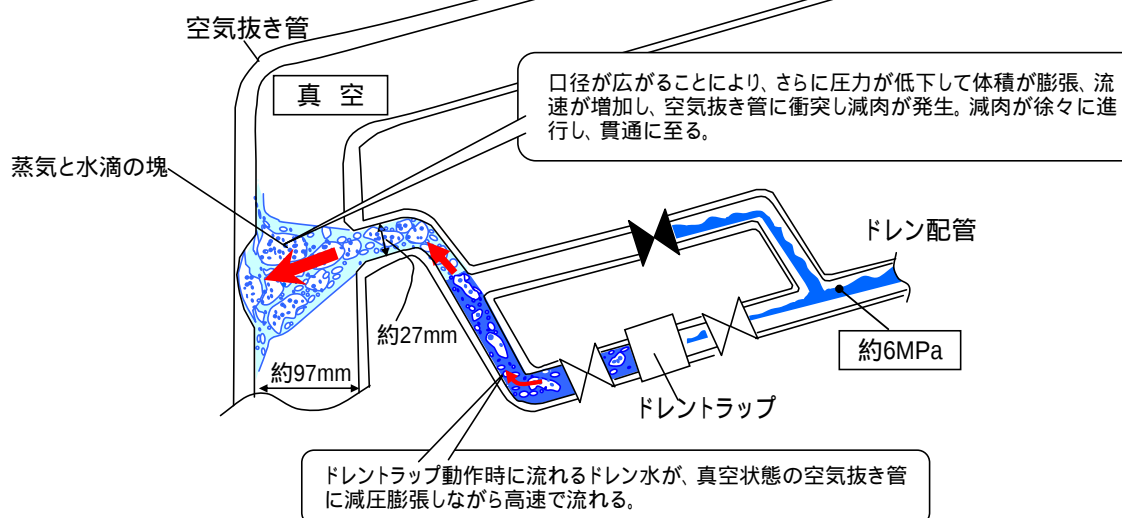

ドレントラップ動作原理

ドレン水位上昇時

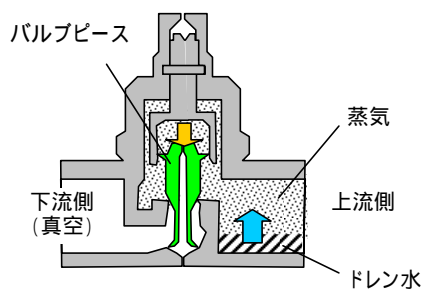

ドレン排水時

