


図3 - 3 中央制御室への蒸気浸入に係る点検

点検概要


事故時に中央制御室につながるケーブルトレイおよび電線管の壁貫通部等のシール施工が不適切であったため中央制御室への蒸気浸入が認められたことを踏まえ、中央制御室貫通部等416箇所でのシール施工状況を点検し、不適切な箇所170箇所を含む385箇所について補修を実施した。

点検箇所概要図

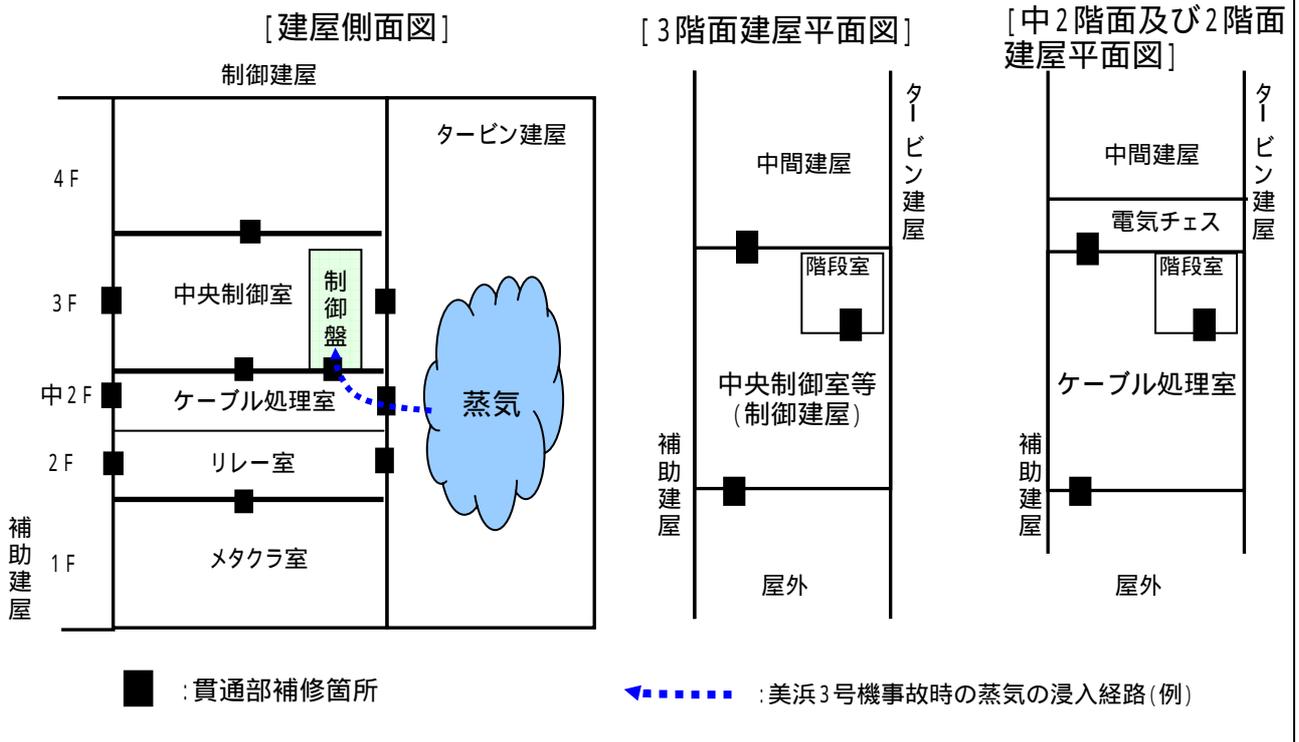

壁貫通部の点検

各建屋からケーブル処理室への壁貫通部  
目視点検箇所のイメージ

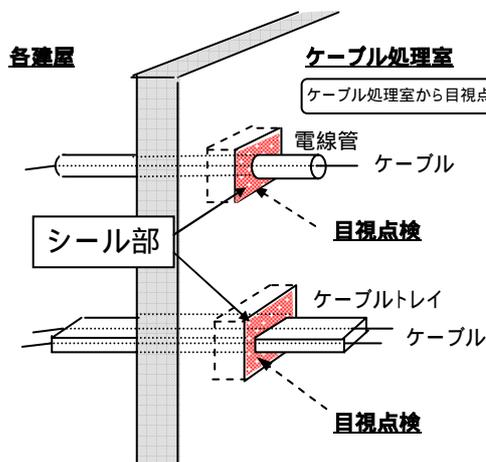

床貫通部の点検

ケーブル処理室から中央制御室への床貫通部  
目視点検箇所のイメージ

