

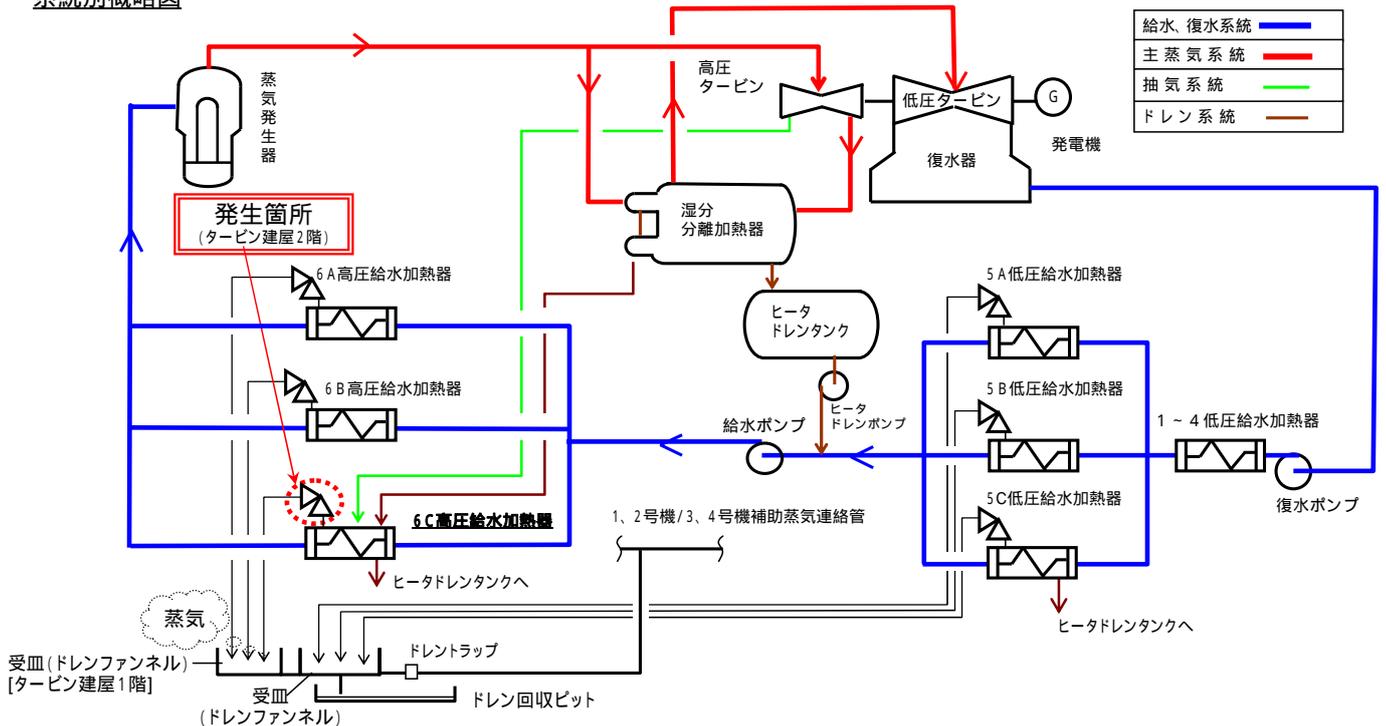



系統別概略図

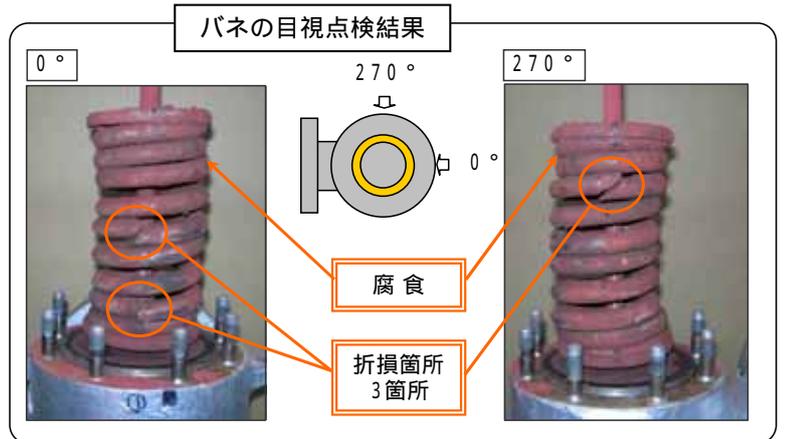

给水加热器胴リリーフ弁

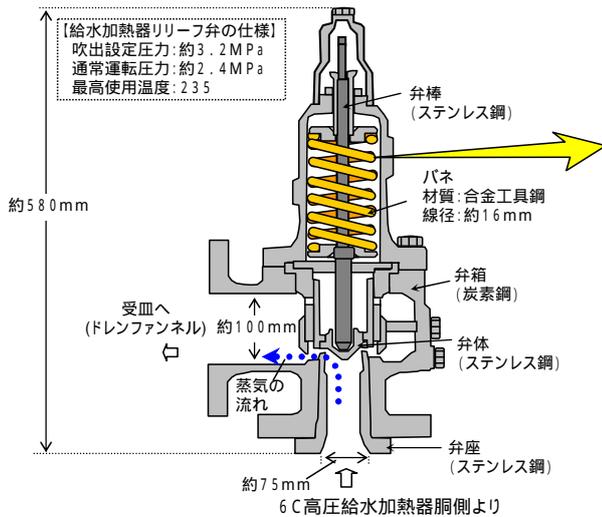

パネ折損の推定原因

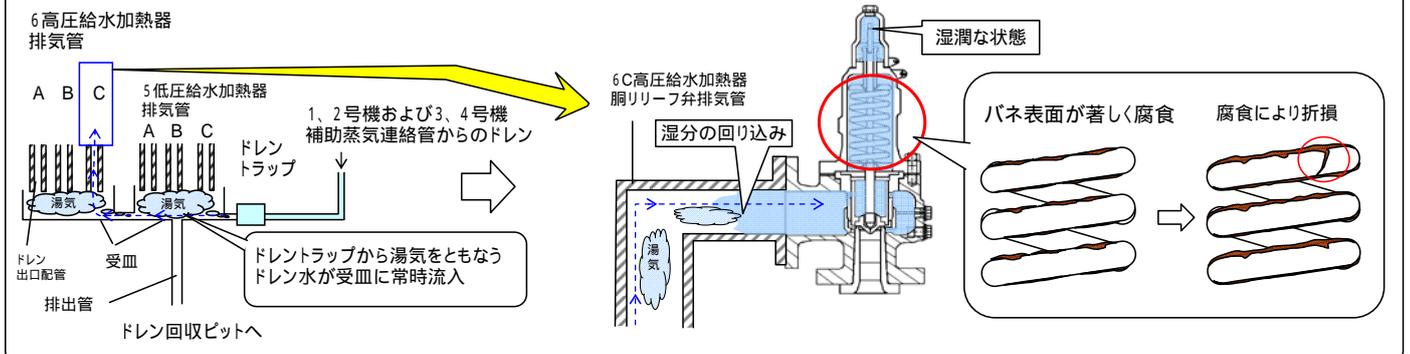

対策

- ・湯気が立ち上がらないように、補助蒸気連絡管ドレン管に仮設耐熱ホースを取り付け、排出先をドレンファンネル排出管の奥 (約 1.2 m 先) に変更した。
- ・次回定期検査時に、当該リリーフ弁パネが腐食しやすい湿潤環境の改善として、当該リリーフ弁排気管がにつながる受皿 (ドレンファンネル) に接続されている補助蒸気連絡管ドレン配管の接続先を変更する。