
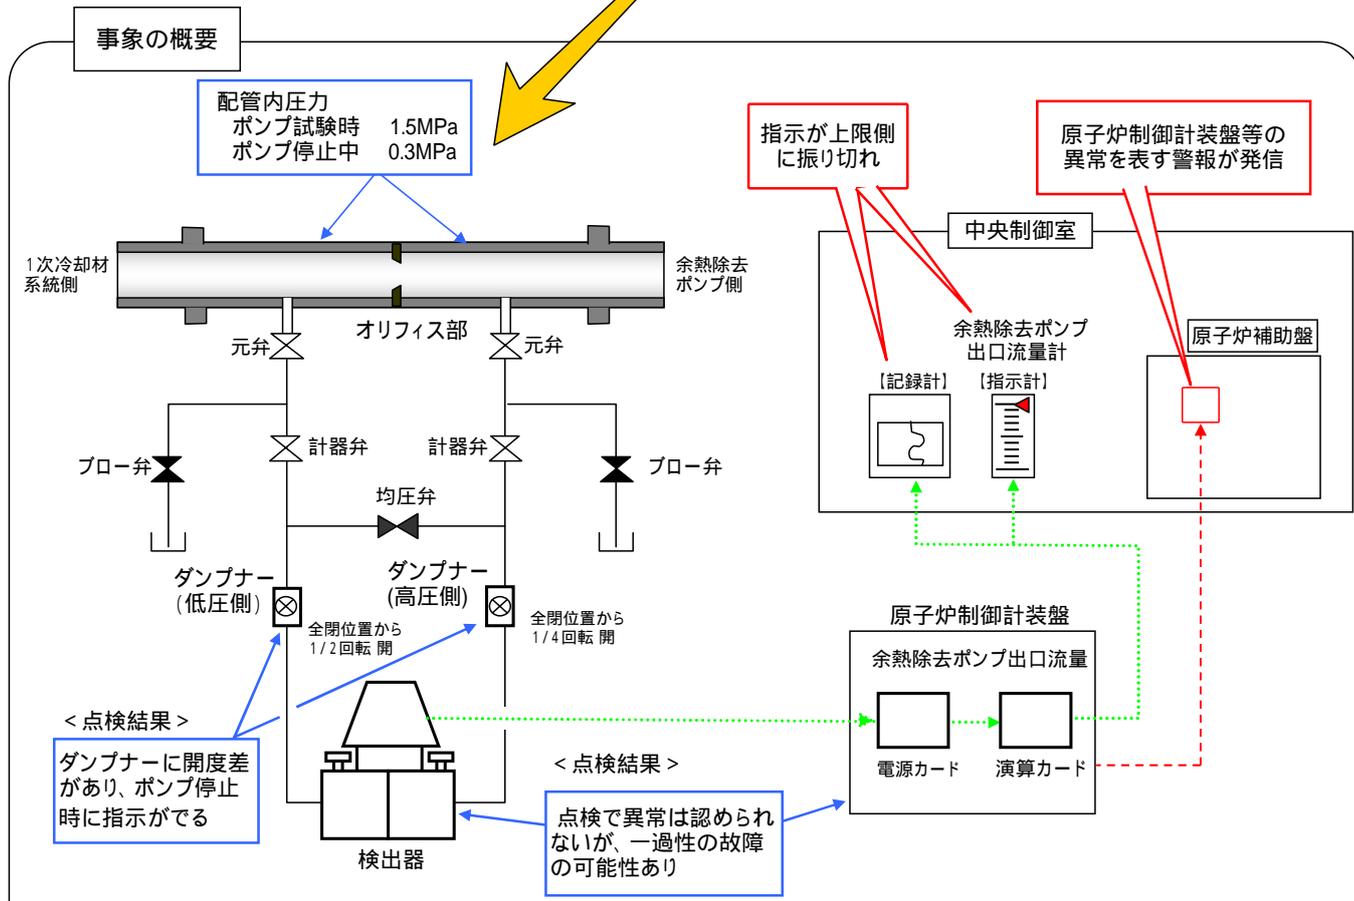


大飯発電所3号機 A-余熱除去ポンプ出口流量計の指示値不良について

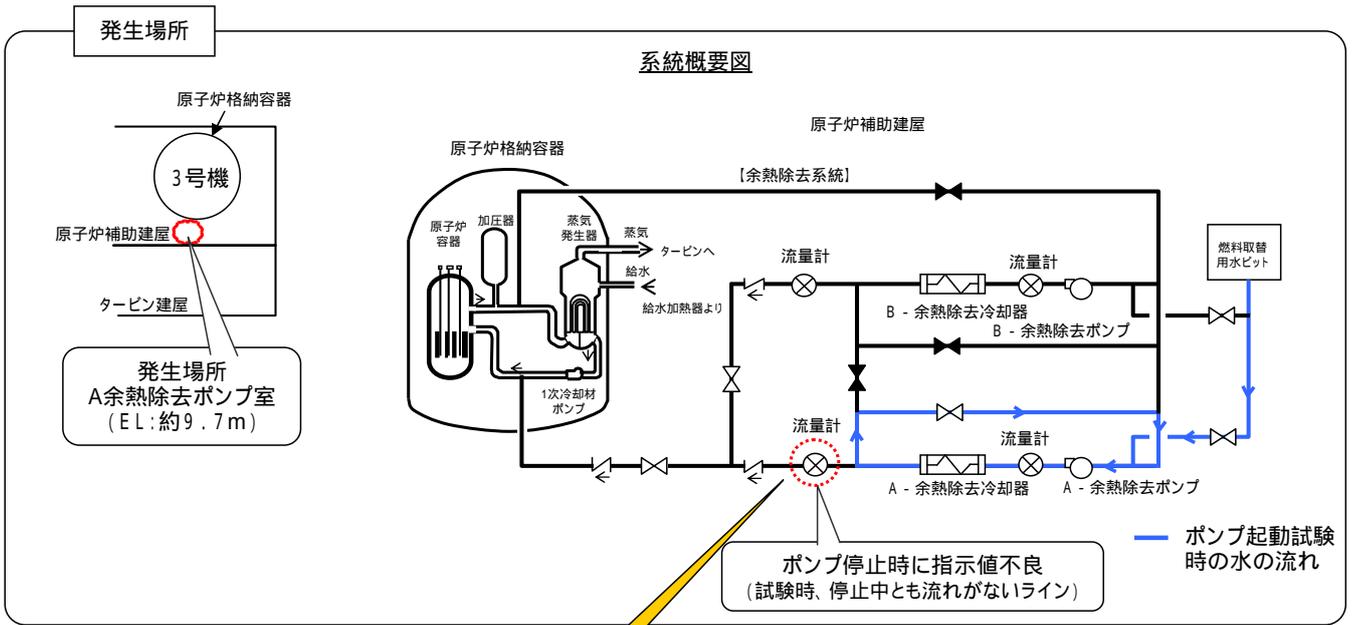

**<原因>**  
 出口流量計の指示振り切れは、ポンプ停止時にダンパーの開度差による流量指示が出た際に、検出器や計測回路(電源カード、演算カード)の一過性の故障が生じた可能性があると推定。

**<対策>**  
 今回の指示不良に関係したと考えられる検出器、計測回路(電源カード、演算カード)を新品に交換した。また、高圧側及び低圧側のダンパーを全開で運用することとした。

**開度と流量指示の関係**  
 ポンプ停止後に配管内圧力が低下 検出配管内圧力が低下 ダンプナー開度が小さい高圧側の圧力の下がり方が低圧側に比べ遅い 高圧側と低圧側の圧力差が生じる 流量指示が出る