図－4　大飯発電所2号機の燃料装荷作業の一時中断について

添付図4

発生状況ならびに発生箇所

燃料装荷状況

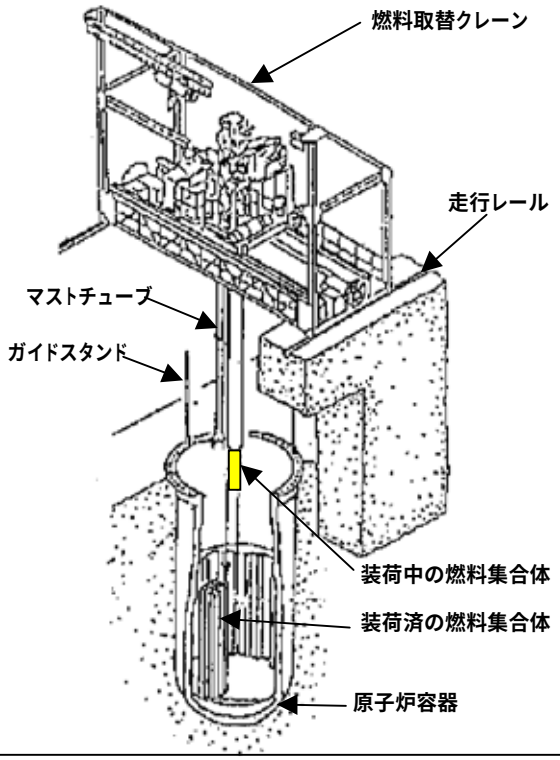

燃料装荷配置図（上から見た図）

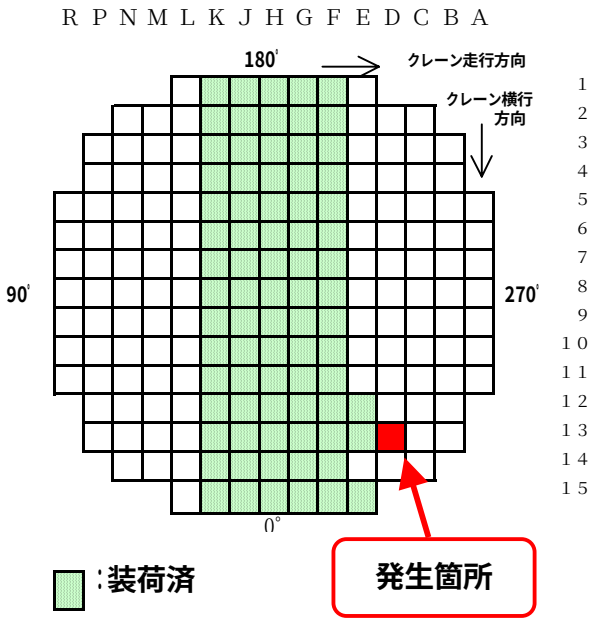

調査結果

最初の自動停止時の状況　　作業中断時の状況

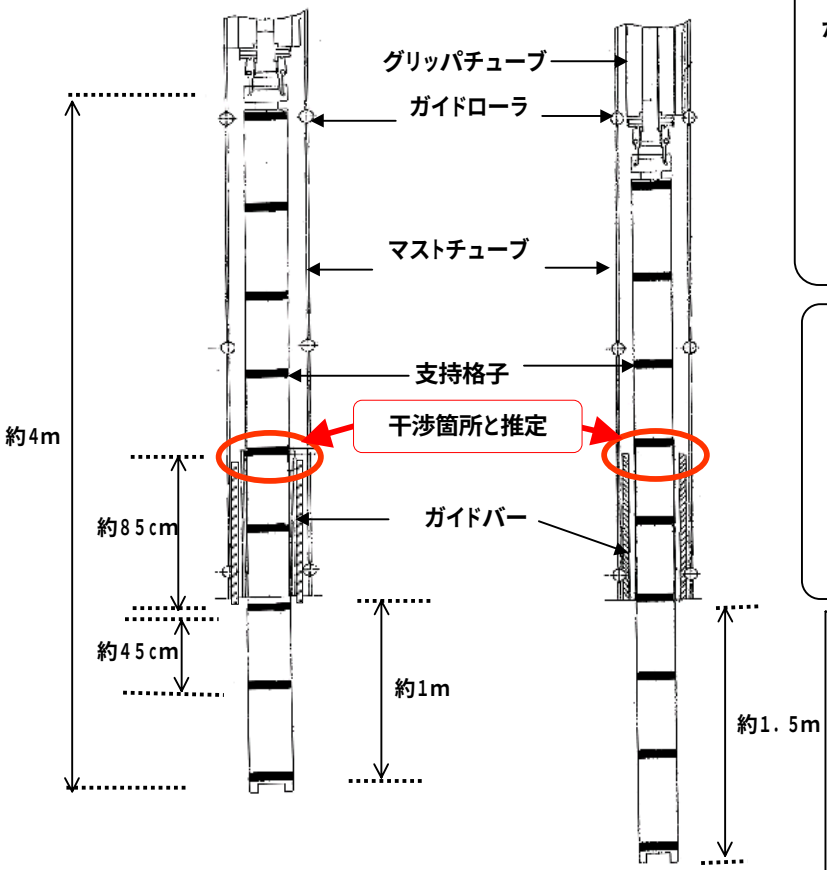

燃料に損傷、変形などの異常は認められなかった。

第4、5支持格子のコーナ部の一部にわずかな擦れ跡が認められた。

燃料集合体支持格子図

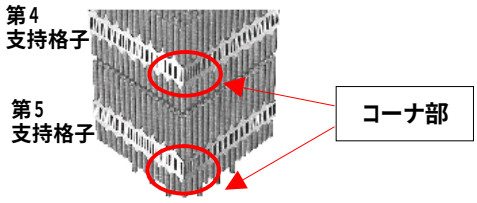

支持格子とガイドバーが干渉していたと推定

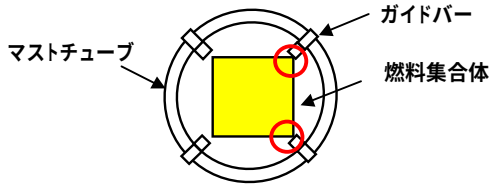

［断面図］

対策
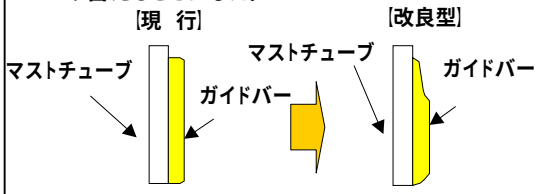
燃料取替クレーンのガイドバーを改良型に取り替えることにした。