タービンサンプ水モニタ等指示上昇について

中間建屋ドレン（非管理区域）

床ドレン
機器ドレン

非管理区域の排水受入口を、スミア測定した結果、異常はなかった

補助建屋機器ドレン（管理区域）

- A／B使用済燃料ピットクーラ補機冷却水ドレン
- A／B余熱除去クーラ補機冷却水ドレン
- A／B格納容器スプレイクーラ補機冷却水ドレン
- ほう酸回収装置冷却水ドレン
- 非再生クーラ冷却水ドレン
- 格納容器給気ユニットドレン
- 空調用冷水膨張タンクドレン

８／３０に放射性物質が検出されないことを確認した上で、B系の各機器の補機冷却水を排水

各機器内の補機冷却水の放射能濃度測定の再測定

[タービンサンプ水等へ排水を行なった各機器内に残留している補機冷却水の放射能濃度を分析]

(分析結果)

○B余熱除去クーラの補機冷却水でコバルト５８が検出されたことから、クーラ内部に放射性物質が入り込んだ可能性がある。

○その他機器（B使用済燃料ピットクーラ、B格納容器スプレクーラ）の補機冷却水からは、放射性物質は検出されていない。

８／３０の状況

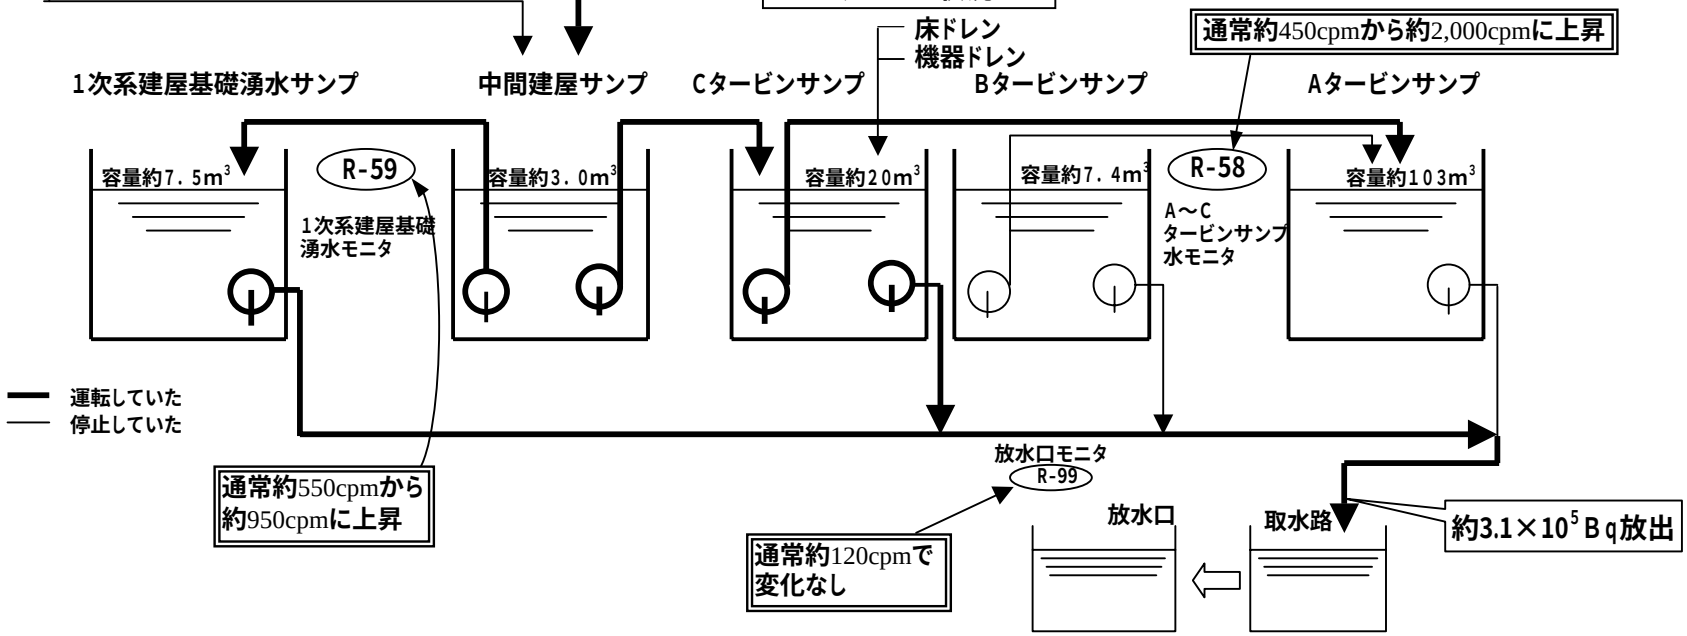

図－1