



高浜発電所4号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の損傷)

発生箇所


系統概要図

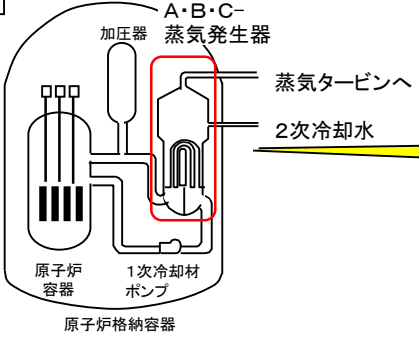


蒸気発生器の概要図

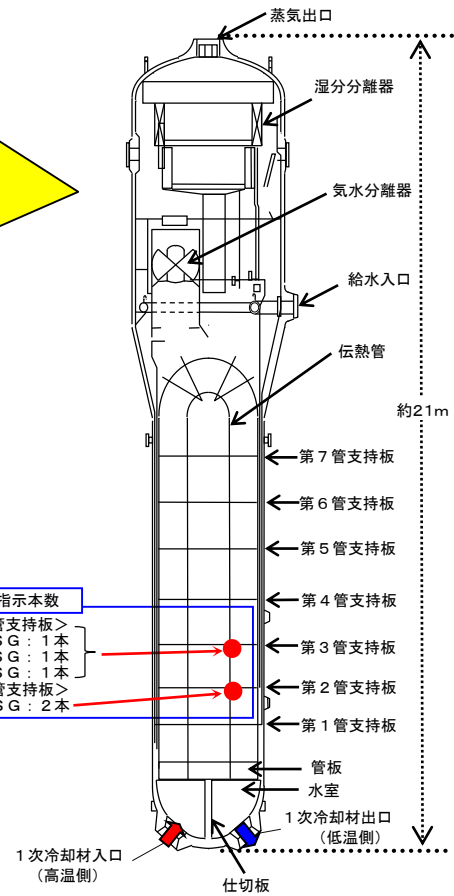


第3管支持板 信号指示箇所拡大断面図

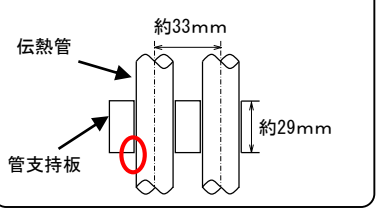

第2管支持板 信号指示箇所拡大断面図

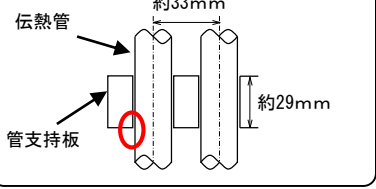


伝熱管の拡大平面図

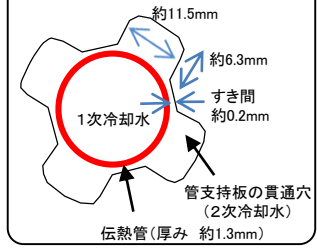


- 信号指示本数
- <第3管支持板>
 - A-SG: 1本
 - B-SG: 1本
 - C-SG: 1本
 - <第2管支持板>
 - A-SG: 2本
 - C-SG: 2本


A-蒸気発生器上部より見た伝熱管位置を示す図

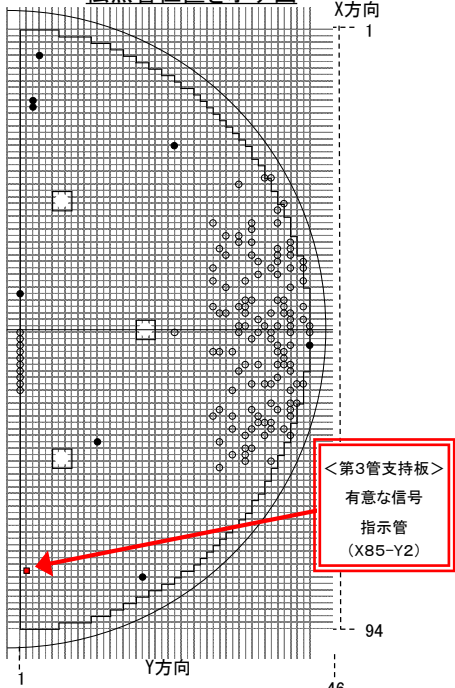

B-蒸気発生器上部より見た伝熱管位置を示す図

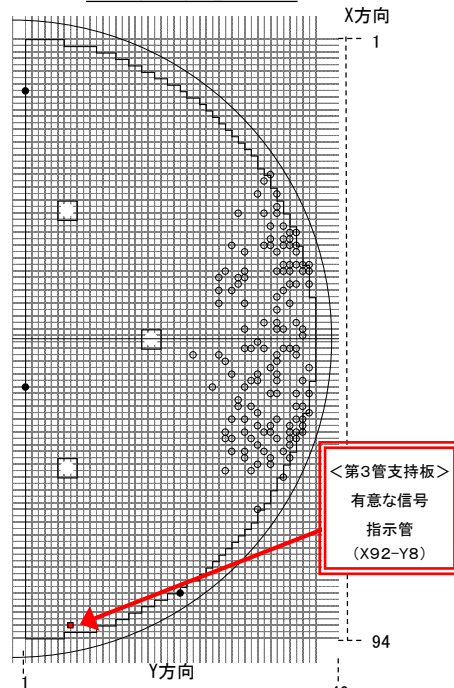

C-蒸気発生器上部より見た伝熱管位置を示す図

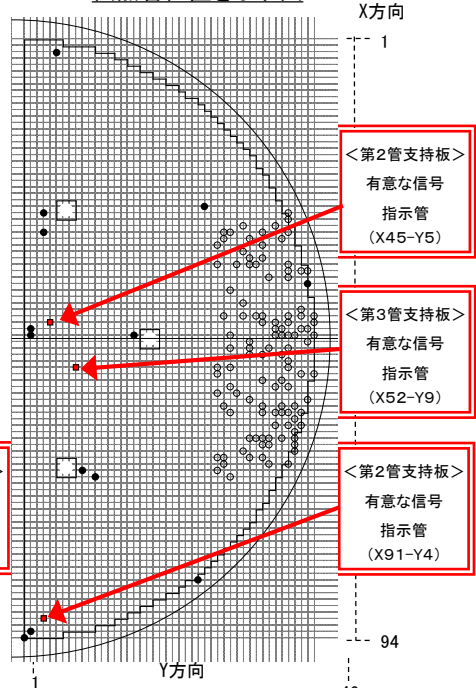

- : 有意な信号指示管 (1本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ) (8本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ以外) (129本)

- : 有意な信号指示管 (1本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ) (3本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ以外) (131本)

- : 有意な信号指示管 (3本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ) (13本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ以外) (110本)