
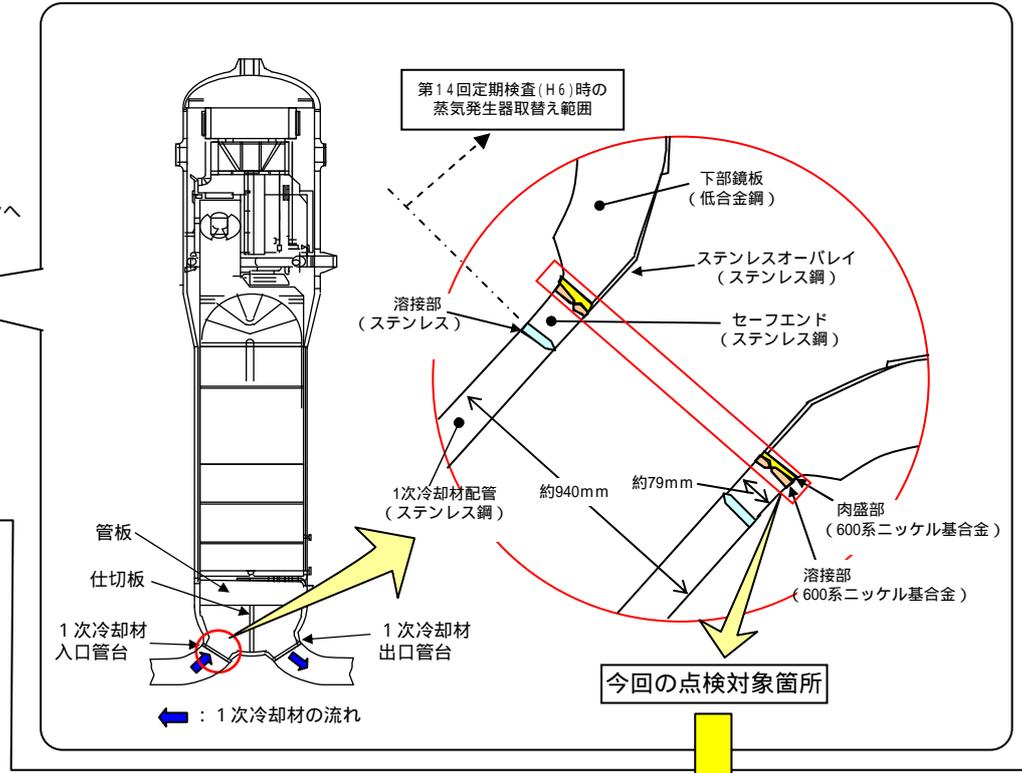



高浜発電所2号機 定期検査状況について (蒸気発生器入口管台溶接部での傷の調査状況)

発生箇所


系統概略図

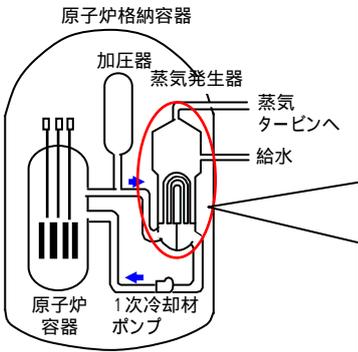

蒸気発生器側から見た図 (天を0°とする)

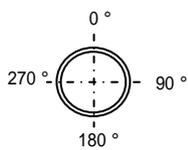


断面図

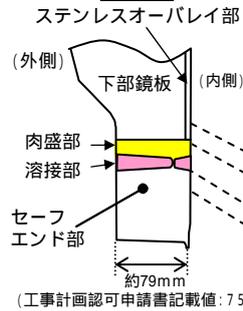

A - 蒸気発生器 点検状況

【平成19年12月4日お知らせ済み】

ECT結果(有意な指示箇所)

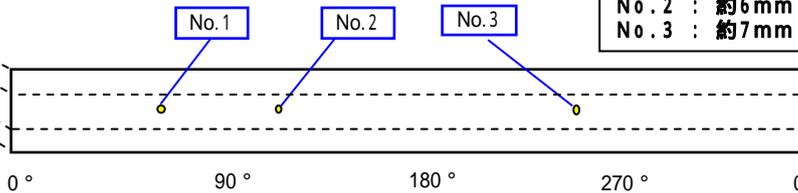


	長さ	深さ
No.1	約6mm	検出できず
No.2	約6mm	検出できず
No.3	約7mm	検出できず

B - 蒸気発生器 点検状況

【平成19年12月4日お知らせ済み】

ECT結果(有意な指示箇所)

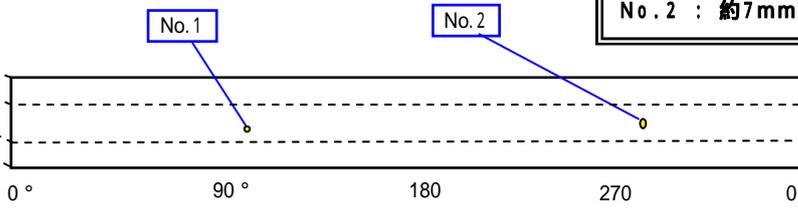


	長さ	深さ
No.1	約5mm	検出できず
No.2	約7mm	約6mm

C - 蒸気発生器 点検状況

【今回の点検結果】

ECT結果(有意な指示箇所)

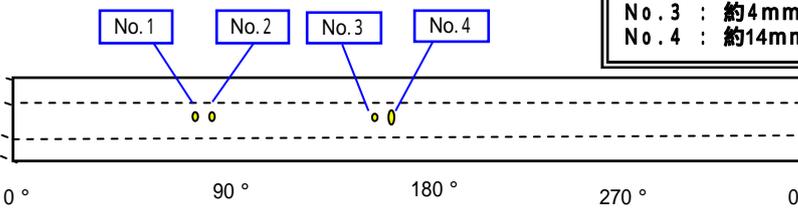

	長さ	深さ
No.1	約9mm	約6mm
No.2	約8mm	検出できず
No.3	約4mm	検出できず
No.4	約14mm	約8mm