

図-5 2次系配管の点検等

点検概要

今定期検査において、773箇所について超音波検査(肉厚測定)を実施する。


○2次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査(肉厚測定)部位

	「2次系配管肉厚の管理指針」の点検対象部位	今回点検実施部位
主要点検部位	1,564	319
その他部位	880	454
合計	2,444	773

取替概要

過去の点検で減肉が確認された部位3箇所、今後の保守性を考慮した部位100箇所、合計103箇所を耐食性に優れたステンレス鋼または低合金鋼の配管に取り替える。

系統別概要図

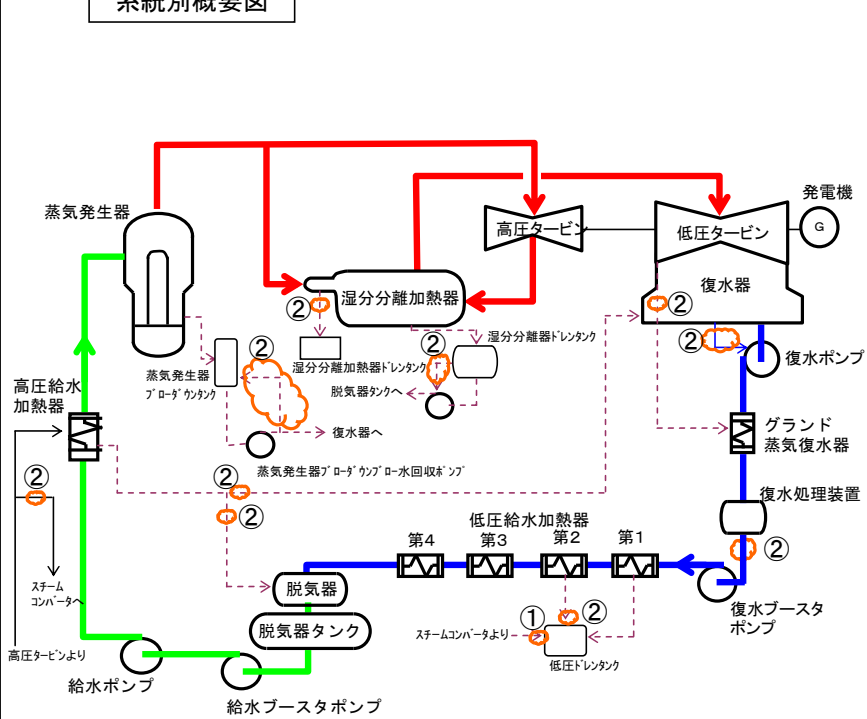

【凡例】

- : 主蒸気系統
- : 給水系統
- : 復水系統
- - - : ドレン系統
- : その他系統
- (orange) : 主な配管取替箇所

【取替理由】

- ① 過去の点検結果で減肉が認められているため、計画的に取り替える箇所 (3箇所)
 - ・ 必要最小厚さとなるまでの期間が10年未満の箇所
 - 炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 3箇所
- ② 配管の保守性^{*}を考慮して取り替える箇所 (100箇所)
 - 炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 91箇所
 - 炭素鋼 ⇒ 低合金鋼 9箇所

合計 103箇所

※ 狭隙部で肉厚測定がしづらい小口径配管などについて取り替える。