
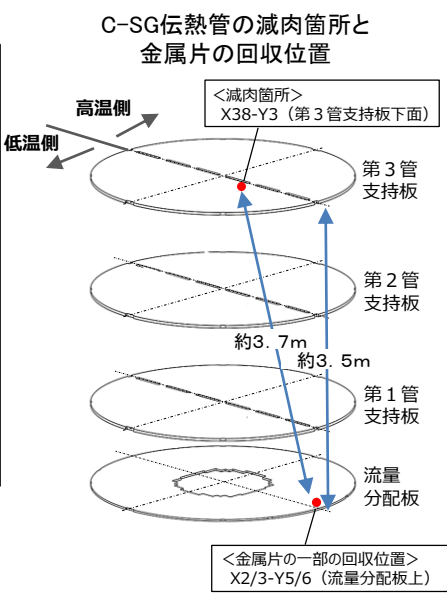
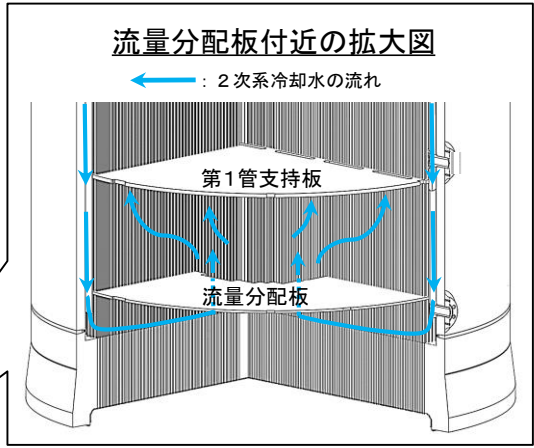


## 高浜発電所3号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の損傷に関する点検状況の続報)

### 発生箇所

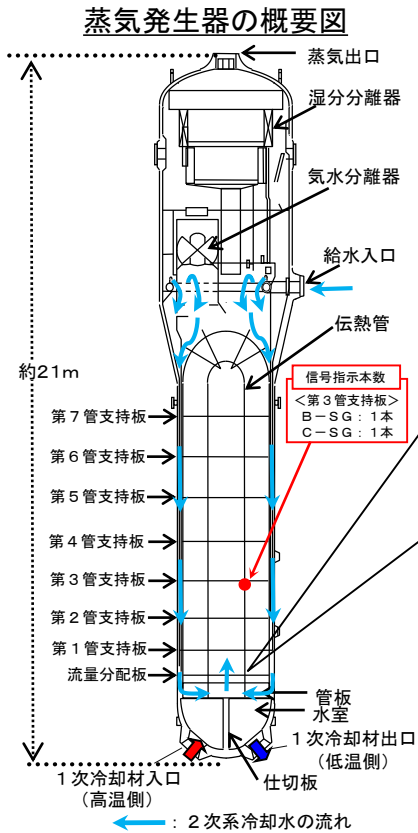

### C-SGで回収した金属片

縦 : 約 33 mm  
横 : 約 5 mm  
厚さ : 約 0.2 mm  
重さ : 約 0.3 g  
材質 : ステンレス鋼 (SUS304相当)

電子顕微鏡にて確認した結果、  
すれ痕や摩耗、打痕を確認

### A-SGで回収した金属片

縦 : 約 24 mm  
横 : 約 5 mm  
厚さ : 約 0.2 mm  
重さ : 約 0.2 g  
材質 : ステンレス鋼 (SUS304相当)

電子顕微鏡にて確認した結果、  
すれ痕や摩耗を確認