



高浜発電所4号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果に関する点検状況)

発生箇所


系統概要図

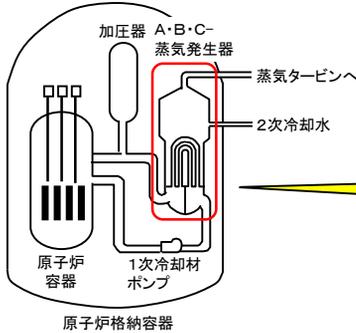

蒸気発生器の概要図

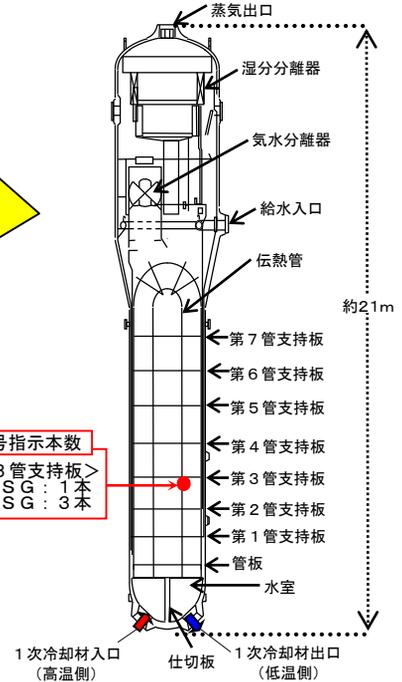


伝熱管の拡大平面図

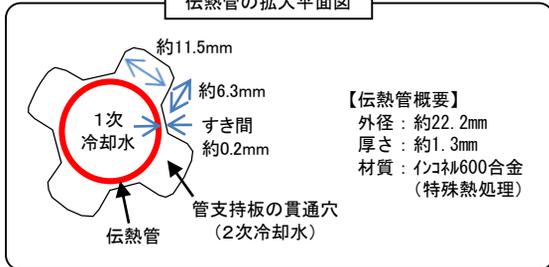

信号指示本数
 <第3管支持板>
 A-SG：1本
 C-SG：3本

A-蒸気発生器上部から見た 伝熱管位置を示す図

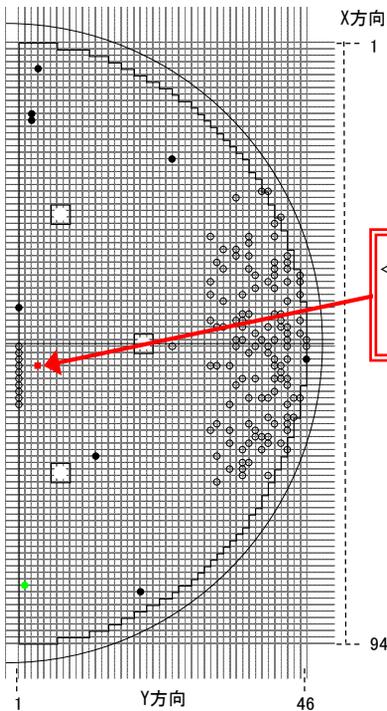


<第3管支持板>
 有意な信号
 指示管
 (X51-Y4)


- : 有意な信号指示管 (1本)
- : 既施栓箇所 (外面減肉) (1本)
- : 既施栓管 (拡管部応力腐食割れ) (8本)
- : 既施栓管 (拡管部応力腐食割れ以外) (129本)

小型カメラで確認したきずの状況


第3管支持板 (X51-Y4)

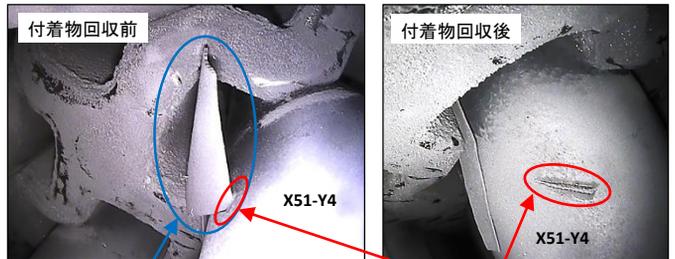

付着物 (Debris) きず (光沢あり) (Scratch with gloss)

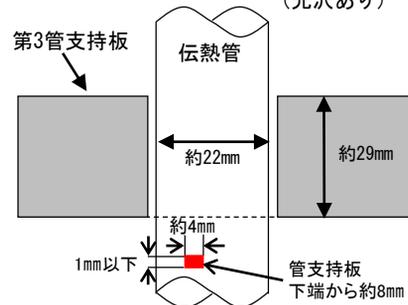


回収した付着物の状況

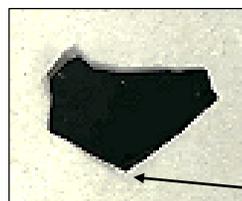

【寸法】
 幅：約15mm 長さ：約9mm
 【色】
 黒色


伝熱管との接触箇所

C-蒸気発生器上部から見た 伝熱管位置を示す図

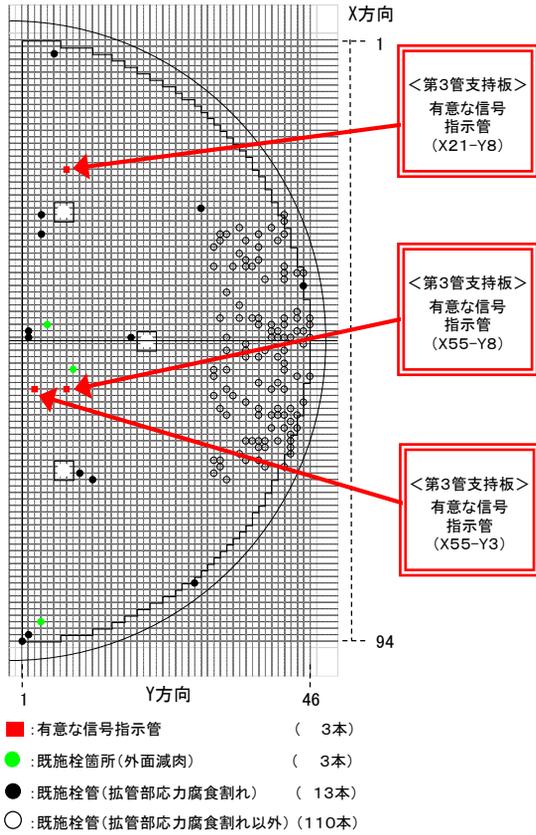


小型カメラで確認した C-蒸気発生器伝熱管のきずの状況

第3管支持板
(X 2 1 - Y 8)

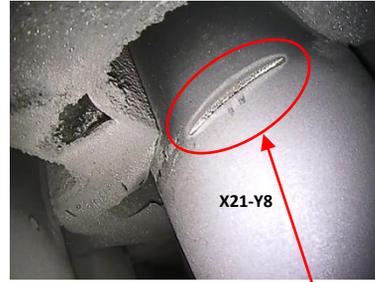


きず
(光沢あり)

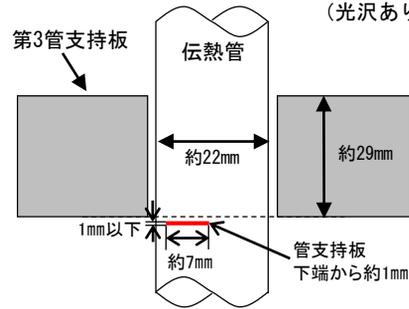


第3管支持板
(X 5 5 - Y 8)



きず

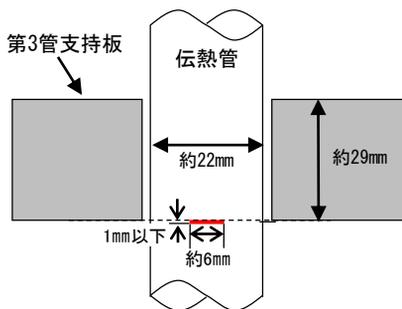

第3管支持板
(X 5 5 - Y 3)

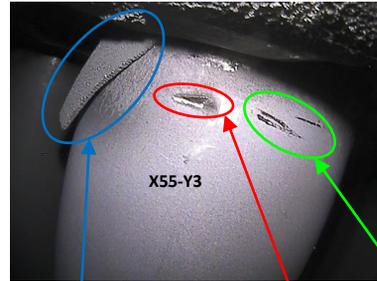

付着物

きず
(光沢あり)

接触痕

