



2024年5月29日

各 位

会 社 名 関西電力株式会社  
代 表 者 名 代表執行役社長 森 望  
(コード：9503 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 経理部長 垣口 裕則  
T E L 050-7105-9084

### 高浜発電所3、4号機の運転期間延長認可について

当社は本日、原子力規制委員会より高浜発電所3、4号機の60年までの運転期間延長および40年以降の運転を前提とした原子炉施設保安規定の変更について、認可をいただきました。

これらの申請は、2023年4月25日に原子力規制委員会に提出したものです。

当社は、引き続き、原子力発電所の安全性・信頼性の向上に努め、地元をはじめとする皆さまのご理解を賜りながら、原子力発電を重要な電源として活用してまいります。

以 上

添付資料：高浜発電所3、4号機の運転期間延長認可の概要

# 高浜発電所3、4号機の 運転期間延長認可の概要

2024年5月29日

特別点検、設備の劣化状況評価、施設管理方針に基づき、2023年4月25日に運転期間を60年とする運転期間延長認可申請を実施し、本日認可をいただいた。

## 【運転期間延長認可申請の概要】

### 特別点検

対象設備（原子炉容器、原子炉格納容器、コンクリート構造物）について異常がないことを確認。



2

### 劣化状況評価

原子力発電所の安全上重要な機器及び構築物等に対して、延長しようとする期間（20年）の運転を想定した設備の健全性評価を実施し、問題のないことを確認。（対象機器数:約4, 200機器/基）

（30年目の高経年化技術評価および以降の運転データを踏まえ、計画的に評価を実施）



3

### 施設管理方針

特別点検、劣化状況評価の結果を踏まえ、延長しようとする期間（20年）に実施すべき施設管理に関する方針をとりまとめ。 主な方針: 蒸気発生器の取替え等

※保安規定にも反映のうえ、2023年4月25日に原子炉施設保安規定変更認可申請を実施し、本日認可をいただいた。




4


# 高浜発電所3、4号機 特別点検の実施結果

運転開始35年以降に採取したデータを確認・評価した結果、異常は認められなかった。

原子炉容器

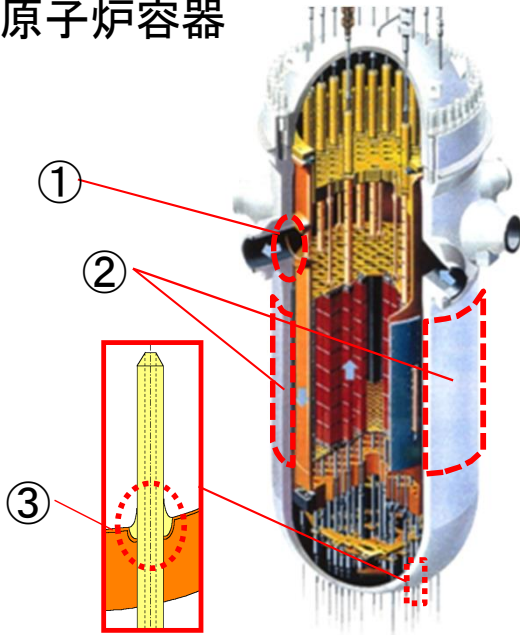

原子炉格納容器、コンクリート構造物

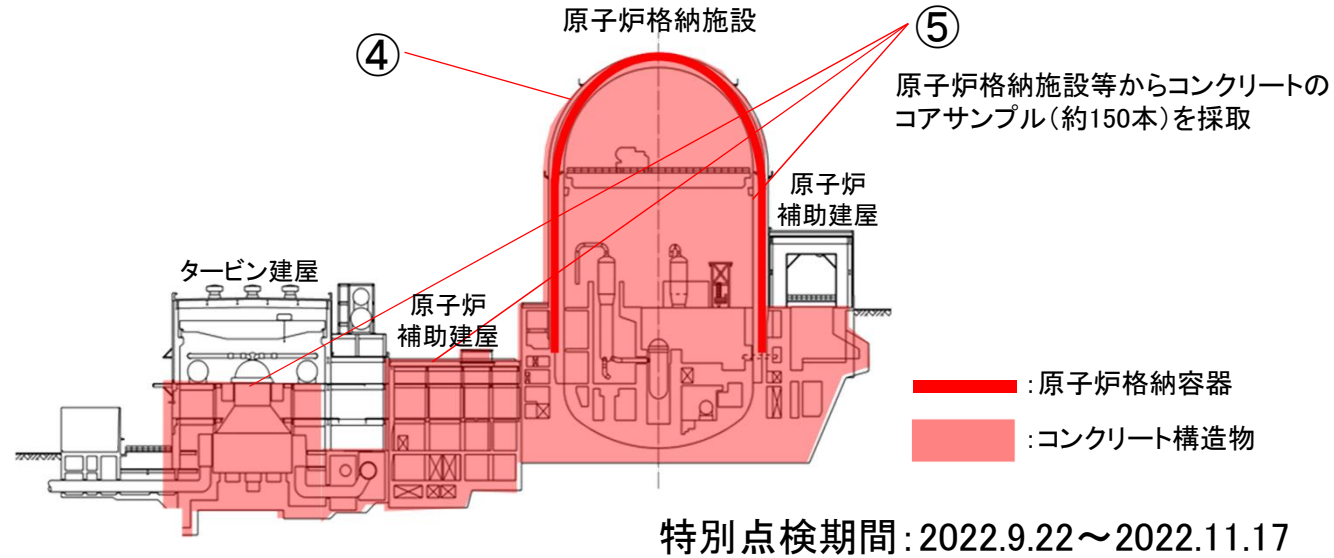

対象機器／ 構造物	対象部位	着目する 劣化事象	データ採取期間 〔上段:3号機 下段:4号機〕	試験方法・結果
原子炉容器	①一次冷却材ノズル コーナー部	疲労	2020. 10～2021. 1 2022. 8～2022. 10	渦流探傷試験の結果、欠陥等の 異常は認められなかった。
	②炉心領域の母材 および溶接部	中性子照射脆化	2020. 9～2021. 1 2022. 8～2022. 10	超音波探傷試験の結果、欠陥等 の異常は認められなかった。
	③炉内計装筒の溶接部 および内面	応力腐食割れ	2020. 9～2020. 10 2022. 7～2022. 8	渦流探傷試験や目視試験の結果、 欠陥等の異常は認められなかった。
原子炉格納容器	④原子炉格納容器の鋼板	腐食	2020. 2～2020. 9 2020. 10～2021. 2	目視試験の結果、塗膜の状態に 異常は認められなかった。
コンクリート構造物	⑤原子炉格納施設他	強度や遮蔽能力の低下	2021. 11～2022. 10 2021. 11～2022. 10	採取したコアサンプルによる各種 試験の結果、強度や遮蔽能力等 に異常は認められなかった。

# 高浜発電所3、4号機 劣化状況評価の結果

高浜発電所3、4号機の安全上重要な機器および構築物等に対して、延長しようとする期間(20年)の運転を想定した設備の健全性評価を実施し、問題がないことを確認。

## 【主な劣化事象の評価結果】

主要な劣化事象	原子炉容器の中性子照射脆化	中性子照射脆化による靱性の低下を考慮しても、原子炉容器が破壊に至らないことを確認。
	低サイクル疲労	運転操作による今後の金属疲労の蓄積を考慮しても、原子炉容器等の疲労割れが発生しないことを確認。
	コンクリートの強度低下および遮蔽能力低下	熱や放射線照射などの影響を考慮しても、コンクリートの強度低下および遮蔽能力低下が生じないことを確認。
	電気・計装品の絶縁低下	熱や放射線照射などの影響を考慮しても、電気・計装品に有意な絶縁低下が生じないことを確認。
	照射誘起型応力腐食割れ	中性子照射の影響を考慮しても照射誘起型応力腐食割れは発生せず炉心の健全性に影響しないことを確認。
	2相ステンレス鋼の熱時効	熱時効による材料の劣化を考慮しても、1次冷却材管等が破壊に至らないことを確認。


劣化状況評価の結果、追加すべき保全策(施設管理方針)の確実な実施と、現状の保全活動の継続により、延長しようとする期間(20年)の設備健全性の確保ができることを確認。

**【原子炉容器の中性子照射脆化】**  
過去5回の監視試験(脆化予測)に基づく評価で中性子照射脆化が機器の健全性に影響を与えないことを確認。  
⇒第6回監視試験を実施予定。

**【蒸気発生器】**  
伝熱管の損傷等に対する現状の保全の適切性を確認、さらなる信頼性向上の観点から取替えを計画。  
⇒蒸気発生器を計画に基づき取替実施、高経年化技術評価への影響を確認。

**【原子炉容器等の低サイクル疲労】**  
推定過渡回数に基づく評価で損傷発生の可能性がないことを確認。  
⇒過渡回数の実績を継続的に確認。

**【ステンレス鋼配管の溶接部施工条件に起因する内面からの粒界割れ】**  
大飯3号機加圧器スプレイ配管溶接部のき裂は、原因調査および高浜3、4号機を含む当社プラントの点検結果から、特異な事象と判断。  
⇒今後の知見拡充結果を検査計画に反映。

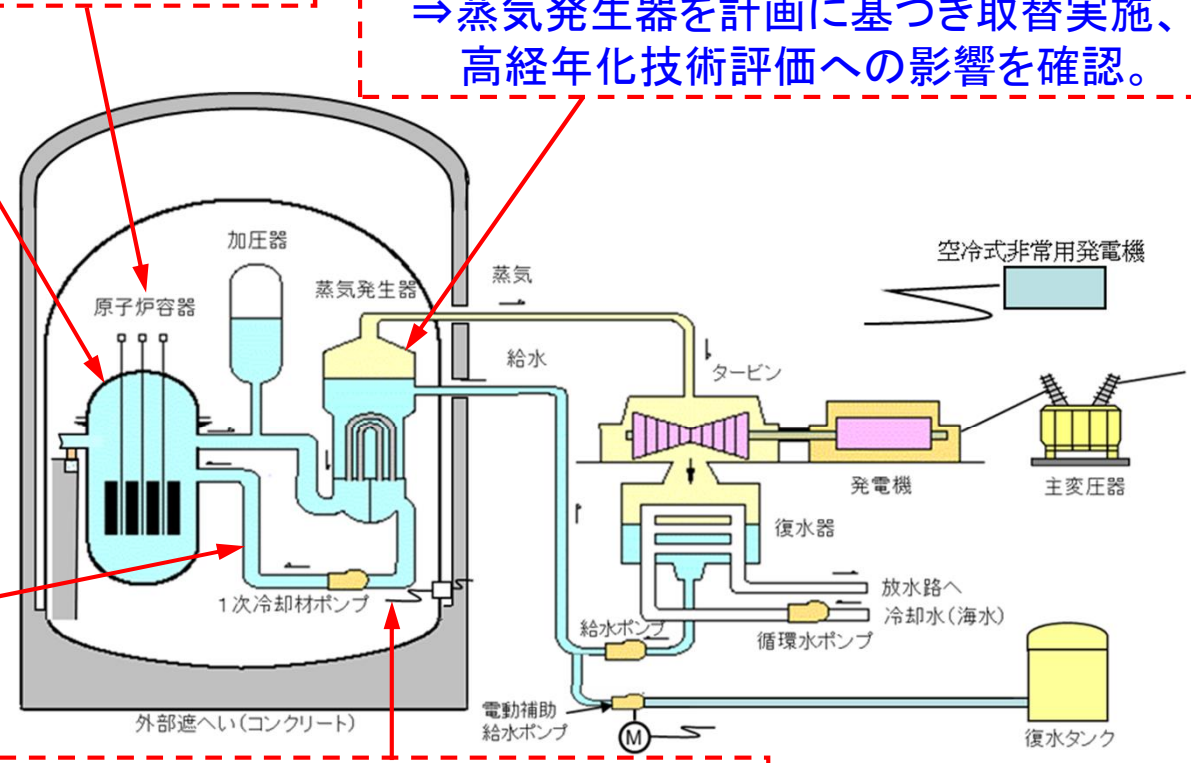

**【難燃PHケーブルの絶縁低下】**  
熱や放射線照射などの影響を考慮しても、一部を除き有意な絶縁低下がないことを確認。  
⇒一部の難燃PHケーブルは、運転開始50年時点までに健全性の再評価を実施し、評価結果に応じて取替予定。

黒字:劣化状況評価の結果  
青字:施設管理方針